

Owner's Manual



BILL COUNTER WITH COUNTERFEIT DETECTION & EXTERNAL DISPLAY SYSTEM



RBC-2100



Thank you for purchasing the Royal Sovereign Bill Counter with Counterfeit Detection - RBC-2100. This manual will provide you with safety information, instructions for optimal use, and proper care and maintenance for your product. Please read this manual carefully before operating.

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS	2
BOX CONTENTS & PRODUCT VIEW	3
QUICK START GUIDE	4
CONTROL PANEL	5
PRODUCT OPERATION.....	6 -7
MAINTENANCE OF THE MACHINE.....	8
SPECIFICATIONS	8
TROUBLESHOOTING	9
ERROR CODE DISPLAY AND SOLUTIONS.....	10
WARRANTY	11

SAFETY INSTRUCTIONS

When using this machine follow these basic safety precautions to reduce risk of fire, electric shock, or injury.

WARNING

1. Only use the power cord that comes with the machine. Using a different power cord may result in electric shock, fire, or cause serious damage to the machine. Plug the power cord into a properly grounded wall outlet.
2. Do not use the machine if the power cord is damaged. This may result in electric shock, fire, or other hazards.
3. Do not place the machine in an area where it may be exposed to water or other liquids.
4. To reduce the risk of electrical shock, do not take apart the machine. When service or repair is needed bring to a qualified service repair technician.
5. When unplugging the power plug, grip the plug to pull it out. Pulling the cord may result in electric shock, fire, or damage to the machine.
6. Do not place objects on the power cord and do not bend it excessively. This may result in electric shock, fire, or other hazards.

WARNING

This product may contain a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

CAUTION

1. Before dusting the machine with a brush, unplug the machine from the wall. Do not use liquid or aerosol cleaners on the machine.
2. Do not use the machine in areas with high temperature or high humidity. This may result in the machine not working properly.
3. When not using the machine for long periods of time, unplug the power cord from the outlet.

Read & Fully Understand This Owner's Manual Before Using This Machine.

BOX CONTENTS



Bill Counter



Power Cord



External Display

PRODUCT VIEW



Carrying Handle

Hopper

Control Panel

Bill Receiving Vanes

External Display

QUICK START GUIDE

1. Plug the power cable into the back of the unit and into the wall power outlet (B).
2. Plug the external display into the external display socket (optional - C).
3. On the back of the machine, flip the power switch to power on (A).
4. The machine will go through an automatic self-diagnostics test to ensure accurate bill counting. The counting wheels in the bill counter will spin several times to ensure it is ready for use. When the machine has completed its test run and "0" displays on the machine, it is now ready for counting.
5. Place your currency into the hopper to automatically begin counting.



- A:** Power Switch
- B:** Power Socket
- C:** External Display Socket

For More Detailed Instructions, Go To Page 6

CONTROL PANEL



UV Counterfeit Detection

Counterfeit bills often use white or bleached paper, which will glow under ultraviolet light. To use ultraviolet counterfeit detection, press the "FUNC" button. The UV mode indicator will turn on showing that function is on.

Magnetic Counterfeit Detection

There is a presence of magnetic components that are standard in authentic bills. The magnetic sensor detects for the magnetic components. To use magnetic counterfeit detection, press the "FUNC" button. The MG mode indicator will turn on showing that the function is on.

Infrared Counterfeit Detection

Infrared light is used to measure the width of the center of each bill. The light will detect if there is an odd-sized bill. To use infrared counterfeit detection, press the "FUNC" button. The IR mode indicator will turn on showing that the function is on.

Dimensional Detection

Press the "FUNC" button until the DD light is on. Dimensional detection measures the width of the center of the bill by using Infrared light. If the detector finds an odd sized bill, the unit will sound and an error code will appear.

ADD Mode

Press the "ADD" button. The machine is now in add counting mode. Place bills into the hopper and the machine will automatically begin to count them. When you remove the counted bills from the stacker and place new bills into the hopper it will continue counting where it left off on the previous set of bills. To stop using the add mode press the "ADD" button again and the indicator light will shut off.

BATCH Mode

Press the "PRESET" button. The BAT indicator light will turn on, indicating the machine is now in batch counting mode. The machine will stop counting once it reaches the batch number. Press the "+" and "-" buttons to flip through batch quantities.

PRODUCT OPERATION


1. Attach power cable to back of machine, plug into a three prong outlet, and turn power switch on.

- The unit will conduct an automatic self-diagnostic test to ensure accurate counts.
- After five seconds of the counting wheels spinning, the screen will display a "0".
- If there is a problem, the preset display will show an error code. (See ERROR CODE DISPLAYS -LOCATED ON PAGE 10.)

2. Select bill counting settings: Before counting, select counting settings that are related to your counting needs:

Counting and detecting bills by UV, MG, and IR

When the machine is automatically turned on, it is set to check bills by UV, MG, and IR counterfeit detection.

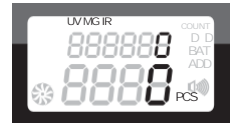


Counting and detecting bills by UV

Press "FUNC" button once, now the machine is in UV mode. It will check bills for Ultraviolet marks while counting.



Counting and detecting bills by MG

Press "FUNC" button once more, now the machine is in MG mode. It will check bills for Magnetic Ink while counting.

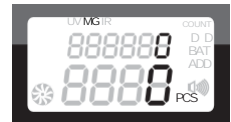

Counting and detecting bills without counterfeit detection


Press "FUNC" button once more so the UV / MG / IR lights are off. This means the machine is in normal count mode and will count bills without detection.



PRODUCT OPERATION (CONTINUED)

Counting with dimensional detection

Press "FUNC" button once more and the DD light will be on. If the detector finds an odd sized bill, the unit will sound and an error code will appear.

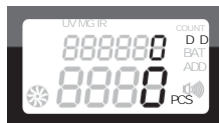


Add counting mode

Press the "ADD" button. The machine is now in add counting mode. This mode allows the user to continuously add totals for a cumulative total when counting.



Batch counting mode

Press the "PRESET" button. The BAT indicator light will turn on, indicating the machine is now in batch counting mode. The machine will stop counting once it reaches the batch number. To control the batch quantities, press the "+" and "-" buttons on the keypad. Press the "-" button to flip through presets of: 100, 50, 20, 10, 5, and 1.

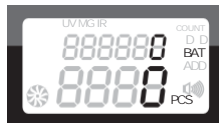

3. Place bills into the hopper to begin counting; press "START" if in manual mode

MAINTENANCE OF THE MACHINE

WARNING: Before doing any dusting, turn the power switch off and disconnect the power cord from the machine. It is very important to clean all the sensors in the machine with a soft brush to avoid any paper particles or dust from sticking to the light transmitter or the light-receiver sensors. It is important to clean the inside of the machine occasionally. Unplug the machine and lift the top cover to gain access to the interior.

If necessary, the glass surfaces of the detectors may also be wiped with a soft cloth dampened with alcohol.

To get the best results out of your bill counter, Royal Sovereign recommends using Royal Sovereign Cleaning Cards (RBC-CLN) to remove dirt, dusts, oils, and other contaminants from bill counters. With the machine on, simply run the cleaning card through the machine like a bill. This cleaning card will run through and clean the sensors of dirt and other contaminants. Cleaning cards are recommended to be used after every 100 cycles.

CAUTION: DO NOT CHANGE THE POSITION OF THE DETECTORS AND/OR OPTICAL SENSORS

SPECIFICATIONS

Model	RBC-2100
Power	single-phase 110~220V 50/60Hz (±10%)
Power Consumption	<90W
Temperature Range of Operation	0~40°C / 32~104°F
Hopper Capacity	200 notes
Counting Speed	1,000 bills per minute
Accepted Note Size	4.3" × 2.0" ~ 9.8" × 7.7" / 110 × 50~185 × 90(mm)
Display Range	Counting: 4 Digits / Batch Counting: 3 Digits
Dimensions	308 × 265 × 163 mm (12.12 x 10.43 x 6.41 in)
Net Weight	15.40 lbs. / 7.00kg

TROUBLESHOOTING

Note: when counting and detecting is not accurate, please check the machine as follows:

Problem	Reason	Solution
Bills get damaged	Hopper Tension is too tight	To loosen the tension, please turn the bill thickness adjuster (located on the top of the machine) one notch to the right (+). Repeat bill counting and adjust if problem continues.
Machine runs slow	Hopper Tension is too tight	To loosen the tension, please turn the bill thickness adjuster (located on the top of the machine) one notch to the right (+). Repeat bill counting and adjust if problem continues.
Bills eject from the machine	Hopper Tension is too loose	To tighten the tension, please turn the bill thickness adjuster (located on the top of the machine) one notch to the left (-). Repeat bill counting and adjust if problem continues.
Display shows miscount	Hopper Tension is too loose	To tighten the tension, please turn the bill thickness adjuster (located on the top of the machine) one notch to the left (-). Repeat bill counting and adjust if problem continues.

ERROR CODE DISPLAY AND SOLUTIONS

The display may show some error code in counting, which means there are some problems with the machine. Refer to the chart below to solve the error.

Error code	Malfunction causes	Solutions
E01	The right counting sensor is broken or dirty	Clean or replace sensor
E02	The left counting sensor is broken or dirty	Clean or replace sensor
E03	The code disc is dirty or loosen	Clean or tighten sensor
E04	The hopper sensor is broken or dirty	Clean or replace sensor
E05	The stacker sensor is broken or dirty	Clean or replace sensor
E10	Ambient light is too high	Lower the ambient light
	UV sensitivity light is too high	Lower the UV light
E11	The plastic button is broken	Replace button
EE1	The fake bill reflecting fluorescence is being checked out by UV	Take out the first bill (fake bill) in the stacker then press [reset] to continue counting and detecting
EE2	The fake bill without magnet is being checked out by MG	Take out the first bill (fake bill) in the stacker then press [reset] to continue counting and detecting
EE4	The half bill is being checked out	Take out the half bill in the stacker, then press [reset] to continue counting & detecting
	The left (right) counting sensor is dirty or broken	Replace counting sensor
EE6	The fake bill with different located magnet is being checked out by MG	Take out the first bill (fake bill) in the stacker then press [reset] to continue counting and detecting
EE8	the bill width size is over 5mm larger than the real USD bill size	Take out the first bill (fake bill) in the stacker and press [reset] to continue counting and detecting
EE9	Two bills are counted as one / inaccurate counting	Fasten the adjustable screw clockwise

Most of the errors listed above may be caused by dust or dirt on the inside of the machine. Keeping the machine clean is highly recommended (Please refer to MAINTENANCE OF THE MACHINE- LOCATED ON PAGE 8).

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Royal Sovereign International, Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year. This warranty is extended to the original purchaser only.

This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained, and properly operated in accordance with the instructions provided. This limited warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation, or improper maintenance and service by you or any third party.

Returned product will not be accepted without a Return Authorization number. To request a Return Authorization number, please visit us at www.royalsovereign.com. All transportation costs for the return of damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. Return defective product, in original packaging, to the address below.

Royal Sovereign International, Inc. requires reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should keep your receipt, invoice, or canceled check from the original purchase. The limited warranty shall be limited to the repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service within the warranty period.

Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above exclusion and limitations may not apply to you.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA

TEL: +1) 800-397-1025

Email: info@royalsovereign.com

For Product Support and Warranty Questions, Please Go To

www.royalsovereign.com/CustomerSupport

CONTADOR CUESTA CON DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS Y SISTEMA DE VISUALIZACIÓN EXTERNA



RBC-2100



Gracias por comprar el real soberano factura mostrador con Falsificación de detección - RBC-2100. Este manual le proporcionará información de seguridad, instrucciones para el uso óptimo y el cuidado apropiado y mantenimiento para su producto. Por favor lea este manual cuidadosamente antes de operar.

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	14
CONTENIDO DE LA CAJA Y VISTA DEL PRODUCTO	15
GUÍA DE INICIO RÁPIDO	16
PANEL DE CONTROL	17
FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO	18 - 19
MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA	20
ESPECIFICACIONES	20
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	21
PANTALLA DE CÓDIGO DE ERROR Y SOLUCIONES	22
GARANTÍA	23

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utiliza esta máquina siga estas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones.

ADVERTENCIA

1. Utilice sólo el cable que viene con la máquina. Utilizando un cable de alimentación puede resultar en choque eléctrico, incendio o causar graves daños a la máquina. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente correctamente conectado a tierra.
2. No utilice la máquina si el cable de alimentación está dañado. Esto puede resultar en choque eléctrico, incendio u otros riesgos.
3. No coloque la máquina en un área donde pueda estar expuesto a agua u otros líquidos.
4. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme la máquina. Cuando se necesita servicio o reparación traer a un técnico de servicio calificado.
5. Cuando desconecte el cable de alimentación, sujete el enchufe para sacarlo. El cable puede resultar en eléctrico choque, incendio o daños a la máquina.
6. No coloque objetos sobre el cable y no lo doble excesivamente. Esto puede resultar en eléctrico choque, fuego u otros peligros.

ADVERTENCIA

Este producto puede contener una sustancia química reconocida por el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

PRECAUCIÓN

1. Antes de quitar el polvo de la máquina con un cepillo, desconecte la máquina de la pared. No utilice líquidos o limpiadores de aerosol en la máquina.
2. No utilice la máquina en áreas con alta temperatura o alta humedad. Esto puede resultar en la máquina no funciona correctamente.
3. Cuando no utilice la máquina por largos períodos de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma.

Leer y entender completamente este Manual antes de usar esta máquina.

CONTENIDO DE LA CAJA



Contador de billetes



Cable de alimentación



Pantalla externa

VISTA DEL PRODUCTO



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de la unidad y en la toma de corriente (B).
2. Conecte la pantalla externa en la toma de la pantalla externa (opcional - C).
3. En la parte posterior de la máquina, mueva el interruptor a encendido (A).
4. La máquina pasará por una prueba de autodiagnóstico automática garantizar Ley precisa contar. Las ruedas de conteo en el contador del proyecto de ley hará girar varias veces para asegurarse de que esté listo para su uso. Cuando la máquina ha terminado su prueba y muestra.
5. Coloque la moneda en la tolva de forma automática empiezan a contar.



- A:** Interruptor
B: Toma de corriente
C: Toma de pantalla externa

Para obtener instrucciones detalladas, vaya a página 18

PANEL DE CONTROL



Detección de billetes falsos UV

Billetes falsos a menudo usan blanco o blanquearon de papel, el cual brillará bajo luz ultravioleta. Utilizar billetes falsos ultravioleta detección, presione el botón "FUNC". El indicador de modo de UV se encenderá mostrando que la función está activada.

Detección de billetes falsos magnética

Hay una presencia de componentes magnéticos que son estándar en los billetes auténticos. El sensor magnético detecta para el componentes magnéticos. Para utilizar la detección de billetes falsos magnética, presione el botón de "FUNC". Será el indicador de modo de MG.

Infrarrojos detección de billetes falsos

La luz infrarroja se utiliza para medir la anchura del centro de cada factura. La luz detecta si hay un proyecto de ley de tamaño poco frecuente. Para utiliza infrarrojos detección de billetes falsos, presione el botón "FUNC". El indicador de modo de IR se enciende mostrando que el función está activada.

Detección tridimensional

Presione el botón "FUNC" hasta que la luz DD. Detección dimensiones mide el ancho del centro del proyecto de ley por usando luz infrarroja. Si el detector encuentra una factura de tamaño impar, la unidad sonará y aparecerá un código de error.

Modo añadir

Presione el botón "ADD". La máquina está ahora en Agregar cuenta modo. Lugar de facturas en la tolva y la máquina será automáticamente empiezan a contarlos. Cuando retire las facturas contadas desde la bandeja de salida y coloque nuevas cuentas en el tolva que continuará contando donde se quedó en el anterior sistema de cuentas. Dejar de usar el modo agregar, presione el Botón "ADD" otra vez y la luz indicadora se apagan.

Modo por lotes


Pulse el botón "PRESET". Se encenderá la luz de indicador BAT, que indica que la máquina está ahora en lote cuenta modo. La máquina dejará de contar una vez que alcanza el número de lote. Prensa el "+" y "-" los botones de mover de un tirón a través de lote cantidades.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

- Conecte el cable de alimentación a la parte trasera de la máquina, enchufe en un tomacorriente de tres terminales y apagar encender.**
 - La unidad llevará a cabo una prueba de autodiagnóstico automática para asegurar la cuenta exacta.
 - Después de cinco segundos de las cuentas ruedas de giro, la pantalla mostrará "0".
 - Si hay un problema, el preset mostrará un código de error. (Ver muestra de código de ERROR - UBICADO EN LA PÁGINA 10.)
- Seleccione cuenta cuenta ajustes: antes de contar, selecciona cuenta de ajustes relacionados con su cuenta necesidades de:**

Contar y detectar billetes por IR, UV y MG.

Cuando la máquina se enciende automáticamente, se establece para verificar cuentas por detección de billetes falsos UV, MG y IR.

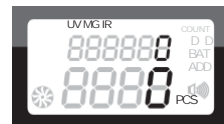


Conteo y detección de billetes UV

Presione el botón "FUNC" una vez, ahora la máquina está en modo de UV. Se comprobar cuentas para ultravioleta marcas contando.



Contar y detectar billetes por MG

Presione el botón "FUNC" una vez más, la máquina está en modo de MG. Comprobará facturas tinta magnética contando.

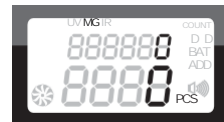

Contar y detectar billetes sin detección de billetes falsos


Presione el botón "FUNC" una vez más que la UV / MG / IR luces están apagadas. Esto significa que la máquina está en modo de cuenta normal y contará facturas sin detección.



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO (CONTINUADA)

Contar con la detección de dimensiones

Presione el botón “FUNC” una vez más y la luz DD será el. If el detector encuentra una factura de tamaño impar, la unidad del sonido y un código de error aparecerá.

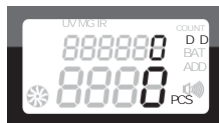

Añadir cuenta de modo

Presione el botón “ADD”. La máquina está ahora en Agregar cuenta modo. Este modo permite al usuario añadir continuamente totales para un total acumulado cuando cuenta.



Modo de conteo por lotes

Pulse el botón “PRESET”. Se encenderá la luz de indicador BAT, que indica la máquina está ahora en lote cuenta modo. El máquina para contar una vez que alcanza el número de lote. Para controlar las cantidades de lote, pulsa el + y - los botones en el teclado. Presione el botón para voltear a través de ajustes preestablecidos de: 100, 50, 20, 10, 5 y 1.



3. Lugar de facturas en la tolva para comenzar a contar; Presione “START” en el modo manual.

MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier polvo, apague el interruptor y desconecte el cable de alimentación de la máquina. Es muy importante limpiar todos los sensores en la máquina con un cepillo suave para evitar las partículas de papel o polvo se adhiera a la transmisor o el receptor de luz sensores de luz. Es importante limpiar el interior de la máquina de vez en cuando. Desenchufe el máquina y levante la parte superior la cubierta para acceder al interior.

Si es necesario, las superficies de vidrio de los detectores pueden limpiarse con un paño suave humedecido con alcohol.

Para obtener los mejores resultados de su contador de bill, Royal Sovereign recomienda el uso de tarjetas de limpieza de soberano real (RBC-CLN) para eliminar suciedad, polvo, aceites y otros contaminantes de contadores de la cuenta. Con la máquina encendida, simplemente ejecute el tarjeta de limpieza a través de la máquina como un proyecto de ley. Esta tarjeta de limpieza se recorren y limpiar los sensores de suciedad y otros contaminantes. Tarjetas de limpieza se recomiendan para ser utilizado después de cada 100 ciclos.

PRECAUCIÓN: NO CAMBIE LA POSICIÓN DE LOS DETECTORES O SENSORES ÓPTICOS.

ESPECIFICACIONES

Modelo	RBC-2100
Energía	monofásica 110 ~ 220V 50 / 60Hz (±10%)
Consumo de energía	<90W
Rango de temperatura de operación	0~40°C / 32~104°F
Capacidad de la tolva	200 notas
Velocidad de conteo	1.000 billetes por minuto
Aceptado billete tamaño	4.3" × 2.0" ~ 9.8" × 7.7" / 110 × 50~185 × 90(mm)
Rango de visualización de la pantalla	De conteo: 4 dígitos / lote contando: 3 dígitos
Dimensiones	308 × 265 × 163 mm (12.12 x 10.43 x 6.41 in)
Peso neto	15.40 lbs. / 7.00kg

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nota: cuando contar y detectar no son correcta, Compruebe la máquina como sigue:

Problema	Razón	Solución
Billete se estropean	Tensión de la tolva es también firmemente	Para aflojar la tensión, por favor, gire a la cuenta grueso ajustador (situado en la parte superior de la máquina) una muesca a la derecha (+). Repetir conteo de bill y ajuste si el problema persiste.
La máquina funciona lento	Tensión de la tolva es también firmemente	Para aflojar la tensión, por favor, gire a la cuenta grueso ajustador (situado en la parte superior de la máquina) una muesca a la derecha (+). Repetir conteo de bill y ajuste si el problema persiste.
Proyectos de ley de expulsión de la máquina	La tensión de la tolva está demasiado floja	Para ajustar la tensión, por favor gire la cuenta grueso ajustador (situado en la parte superior de la máquina) una muesca a la izquierda (-). Repetir conteo de bill y ajuste si el problema persiste.
Pantalla muestra miscount	La tensión de la tolva está demasiado floja	Para ajustar la tensión, por favor gire la cuenta grueso ajustador (situado en la parte superior de la máquina) una muesca a la izquierda (-). Repetir conteo de bill y ajuste si el problema persiste.

PANTALLA DE CÓDIGO DE ERROR Y SOLUCIONES

La pantalla muestra algún código de error en el conteo, que significa que hay algunos problemas con la máquina. Consulte el gráfico a continuación para solucionar el error.

Código de error	Causas de mal funcionamiento	Soluciones
E01	La derecha contando sensor está roto o sucio	Limpie o reemplace el sensor
E02	La izquierda sensor de conteo está rota o sucia	Limpie o reemplace el sensor
E03	El disco de código está sucio o aflojar	Limpian o ajustar el sensor
E04	El sensor de hopper está rota o sucia	Limpie o reemplace el sensor
E05	El sensor de apilador está rota o sucia	Limpie o reemplace el sensor
E10	Luz ambiente es demasiado alta	Bajar la luz ambiental
	La luz UV de la sensibilidad es demasiado alta	Baje la luz UV
E11	El botón de plástico se rompe	Reemplazar el botón
EE1	El billete falso reflejo de la fluorescencia es ser retirado por UV	Sacar entonces el primer proyecto de ley (cuenta falsa) en la bandeja de salida. Presione [reset] para seguir contando y detectar.
EE2	El billete falso sin imán está siendo desprotegido por MG	Sacar entonces el primer proyecto de ley (cuenta falsa) en la bandeja de salida. Presione [reset] para seguir contando y detectar.
EE4	El proyecto de ley media está siendo retirado	Llevar a cabo el proyecto de ley la mitad en la bandeja de salida, luego presione [reset] para seguir contando y detectar.
	La izquierda (derecha) con el sensor está sucio o roto	Reemplazar sensor de conteo
EE6	Encuentra el billete falso con diferentes imán está siendo retirado por MG	Sacar entonces el primer proyecto de ley (cuenta falsa) en la bandeja de salida. Presione [reset] para seguir contando y detectar.
EE8	El tamaño de ancho de bill es más grande que el tamaño real de bill USD más de 5mm	Quitar la primera cuenta (cuenta falsa) en la bandeja de salida y presione [reset] para seguir contando y detectar.
EE9	Dos proyectos de ley están contados como uno inexacto contando	Apriete el tornillo ajustable hacia la derecha

La mayoría de los errores mencionados puede deberse a polvo o suciedad en el interior de la máquina. Mantener la máquina limpio es muy recomendable (ver mantenimiento de la máquina - situado en página 20).

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Royal Sovereign International, Inc. garantiza este producto estará libre de defectos en material y mano de obra durante un período de un 1 año. Esta garantía se extiende al comprador original solamente.

Esta garantía cubre sólo los productos que son correctamente instalados, debidamente mantenidos y funcionados correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Esta garantía limitada no cubre cualquier fallas o dificultades operativas debido a la normal desgaste, accidente, abuso, mal uso, alteración, incorrecta, instalación inadecuada o mantenimiento inadecuado y servicio por usted o cualquier tercero.

No se aceptarán productos devueltos sin un número de autorización. Para solicitar un número de autorización, por favor visítenos en www.royalsovereign.com. Todo el transporte cuesta para la devolución del producto dañado o piezas será el responsabilidad del comprador. Devuelva el producto defectuoso, en embalaje original, a la siguiente dirección.

Royal Sovereign International, Inc. requiere prueba razonable de su fecha de compra a un distribuidor autorizado o distribuidor. Por lo tanto, debe conservar su recibo, factura o cheque cancelado de la compra original. La limitada garantía se limita a la reparación o reemplazo de piezas que demuestren estar defectuosas bajo el uso normal y servicio dentro de el período de garantía.

Royal Sovereign International, Inc. (y sus empresas filiales) NO tendrá responsabilidad alguna para COMPRADOR O TERCEROS POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL O CONSECUENTE DAÑOS Y PERJUICIOS. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes daños lo anterior exclusión y limitaciones pueden no aplicar a usted.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA

TEL: +1) 800-397-1025

Email: info@royalsovereign.com

Para soporte técnico y de garantía, por favor vaya a

www.royalsovereign.com/Customer Support